

BONCREAT BETON CIRÉ ALGEMEEN

Werkwijze ondergrond

- Respecteer dilataties of breng deugdelijke wapening aan.
- Ondergrond dient altijd vlak, schoon, stofvrij, vetvrij, vrij van gaten of scheuren, stabiel, droog en vormvast te zijn, en een fijne structuur te hebben. Het beton ciré wordt in een zeer geringe dikte aangebracht en is niet geschikt om mee uit te vullen of op te vullen
- Een ondergrond kunt u veelal verbeteren door deze te voorzien van een met zand ingestrooide Boncreat Epoxylaag (raadpleeg altijd de productbladen).

WERKWIJZE BETON CIRÉ

- Breng de Boncreat Beton Ciré Primer (indien nodig) aan met vachtroller en laat drogen
- Verspaan de eerste laag Beton Ciré met de Boncreat Spaan in een dunne dekkende laag en laat het minimaal circa 3 uur drogen, controleer altijd of het goed droog is.
- Schuur het geheel lichtjes met korrel 120-150 en verwijder het stof bijvoorbeeld met droge doek, stofzuiger, wisser.
- Verspaan de tweede laag Beton Ciré met de Boncreat Spaan in een dunne dekkende laag en breng in deze laag het beeld aan dat u ongeveer wenst en laat het minimaal circa 3 uur drogen, controleer altijd of het goed droog is.
- Schuur het geheel lichtjes met korrel 120-150 en verwijder het stof bijvoorbeeld met droge doek, stofzuiger, wisser.
- Breng de eerste laklaag gelijkmatig aan met een lakroller voor transparante lak.
- Lak het geheel in totaal in ieder geval 2 keer en laat telkens minimaal 6 uur droogtijd tussen de laklagen zitten.
- Na 24 uur kan de vloer voorzichtig belast worden, een vloer kan belopen worden
- Na 10 dagen is het geheel volledig uitgehard en kan het volledig worden belast.

VLOEREN

- Loop na op oneffenheden, scheuren en/of gaten en repareer deze deugdelijk, verwijder vuil, vet en stof. Een anhydriet ondervloer dient altijd eerst geschuurd te zijn, minimaal 6 weken oud met een maximaal vochtpercentage 0.5% . Een zand cementdekvloer dient minimaal 28 dagen oud te zijn met een maximaal vochtpercentage van 2.5%
- Een ondergrond kunt u verbeteren door een Boncreat Epoxy Schraaplaag en/of te egaliseren een ondervloer wordt hierdoor vlakker maar ook harder, slijtvaster en drukvaster. Doe dit altijd met een spanningsvrije egaline bijv Eurocol 924.
- Een vloerverwarming dient altijd zijn volledige opstartprotocol te hebben doorlopen.

Meer informatie, verwerkingshandleidingen en film vind u op onze website www.boncreations.nl

Tip: Zorg voor een goede schoon/droog inloopmat bij de buitendeuren

BONCREAT BETON CIRÉ BADKAMER

Werkwijze ondergrond

- Juiste hechtprimer aanbrengen met vachtroller en laten drogen.
- Ardex 8+9 aanbrengen met roller in de inwendige hoeken en terwijl Ardex 8+9 nog nat is kimband plaatsen in inwendige hoeken en bij alle leidingen die uit de wanden komen. Dan vervolgens alles inrollen met Ardex 8+9 en laten drogen.
- 2^e laag Ardex 8+9 aanbrengen met roller (ook over de kimband) en laten drogen.
- Circa 5 mm watervast cementgebonden fijne stuclaag aanbrengen, cementstuuk 955, hoe daarbij wandvlakken vrij van elkaar (ingesneden inwendige hoeken). Maak buitenhoeken niet te scherp, laat het geheel drogen.
- Verwerk bij instabiele ondergronden zoals bijvoorbeeld kalkzandsteen of cellenbeton altijd deugdelijke alkali bestendige wapening in de stuclaag. Doe dit ook bij naden et cetera
- Het is nu klaar voor het aanbrengen van het Beton Ciré.

WERKWIJZE BETON CIRÉ

- Breng de Boncreat Beton Ciré Primer (indien nodig) aan met vachtroller en laat drogen
- Verspaan de 1e laag Beton Ciré met de Boncreat Spaan in een dunne dekkende laag en laat het minimaal circa 3 uur drogen. Controleer altijd of het goed droog is.
- Schuur lichtjes met korrel 120-150 en verwijder het stof droog, bijvoorbeeld met droge doek, stofzuiger, wisser. Zeer beslist nooit nat afnemen.
- Verspaan de 2^e laag Beton Ciré met de Boncreat Spaan in een dunne dekkende laag en breng in deze laag het beeld aan dat u ongeveer wenst en laat het minimaal circa 3 uur drogen.
- Schuur het geheel wederom lichtjes met korrel 120-150 en verwijder het stof droog, bijvoorbeeld met droge doek, stofzuiger, wisser. Zeer beslist nooit nat afnemen.
- Breng een zeer dunne laag Boncreat Epoxy coating aan met een velours roller oefen druk uit op de roller, laat deze 24 uur drogen.
- Schuur op tot het mat is met korrel 240 of hoger en verwijder het stof zeer goed bijvoorbeeld met een kleefdoek, stofzuiger, wisser. Breng nu de 1^e dunne laag epoxy aan. Hierna weer opschuren tot het mat is en verwijder het stof met een kleefdoek.
- Breng de 1e 2k PU laklaag aan met een lakroller voor transparante lak, laat minimaal 6 uur drogen.
- Lak het geheel in ieder geval 3 keer en laat minimaal 6 uur droogtijd tussen de laklagen zitten.
- Na 48 uur alle naden/inwendige hoeken goed afkitten, ook rondom kraanleidingen etc.
- Na 10 dagen is het geheel geschikt om belast te worden met water.

Ondergrondeisen: stabiel, blijvend droog, vlak, vuil- en vetvrij,

- Eventueel ingefreesde leidingen in wanden dienen vastgezet te worden met cementstuuk 955, nooit met een gipsgebonden mortel. Gebruik altijd bemantelde leidingen. Leidingen altijd ommantelen.

Indien een ondergrond wordt opgebouwd uit platen gebruik dan in de natte cel bij voorkeur geen Gipsplaten. Betere materiaal is een Wedi-plaat. In het geval van bestaand tegelwerk kunt u volstaan met kimband en 8+9 in de inwendige hoeken. Ardex 8+9

BONCREAT BETON CIRÉ aanrechtblad

Werkwijze ondergrond

- De ondergrond dient vormvast, vlak watervast en stabiel te zijn.
- Gebruik watervast verlijmd multiplex of watervast verlijmd MDF.
- Schroef en lijm alle verbindingen (hoeken, vlak op vlak etc, dus ook tussen 2 platen op elkaar).
- Gebruik een D4 lijm en RVS schroeven, schroef bij voorkeur vanaf de onderzijde van het blad, werk bij voorkeur in verstek.
- Laat de schroeven verzinken, plamuur alle schroefgaten en naden met watervast 2-komponent plamuur.
- Rond alle hoeken van het blad goed af, te scherpe hoeken zorgen voor te weinig hecht oppervlak en kunnen leiden tot onthechting.
- Breng wapeningsgaas aan over alle naden, circa 10cm breed.
- Breng nu een zeer dunne laag Boncreat Epoxy coating aan met een velours roller, rol krachtig, en laat deze 24 uur drogen. Herhaal dit indien gewenst.
- Schuur het geheel lichtjes met korrel 150-240 tot het mat is, en verwijder het stof bijvoorbeeld met een droge doek, stofzuiger, wissel.
- Breng in het geval van wapening, indien nodig, eerst een dunne "schraap" laag Beton Ciré aan en laat circa 2-3 uur drogen.
- Schuur het oppervlak na 2-3 uur lichtjes om oneffenheden te verwijderen.
- Het is nu klaar voor het aanbrengen van het Beton Ciré.

WERKWIJZE BETON CIRÉ

- Verspaan de eerste laag Beton Ciré met de Boncreat Spaan in een dunne maar dekkende laag en laat het minimaal circa 3 uur drogen. Controleer altijd of het goed droog is.
- Schuur het geheel lichtjes met korrel 120-150 en verwijder het stof droog, bijvoorbeeld met een doek, stofzuiger, wissel. Zeer beslist nooit nat afnemen.
- Verspaan de tweede laag Beton Ciré met de Boncreat Spaan in een dunne dekkende laag en breng in deze laag het beeld aan dat u ongeveer wenst en laat het minimaal circa 3 uur drogen.
- Schuur het geheel wederom lichtjes met korrel 120-150 en verwijder droog het stof, bijvoorbeeld met droge doek, stofzuiger, wissel. Zeer beslist nooit nat afnemen.
- Breng een dunne laag Ecosealer aan. Poets het geheel secuur uit met een poetspad en een katoenen doek. Herhaal deze stap hierna nog 2 maal met een tussenpose van 8 a 12 uur.
- Na 48 uur alle naden/inwendige hoeken goed afkitten, ook rondom kraanleidingen etc.
- Ontzie het Beton Ciré de eerste 7 dagen zo veel mogelijk, neem vuil en vocht direct op.

Meer informatie, verwerkingshandleidingen en film vind u op onze website www.boncreations.nl

BONCREAT METAL STUC

Breng indien nodig een laag Boncreat Primer aan met een vacht roller en laat het geheel 60 min drogen

- Verspaan de Metal Stuc Basis laag met de Boncreat Spaan dun en dekkend in het gewenste smeerbeeld en laat minimaal circa 3 uur drogen.
- Schuur als het droog is lichtjes met korrel 150 en verwijder het stof bijv. met droge doek, stofzuiger, wissel. Zeer beslist nooit nat afnemen.
- Verspaan nu een laag Boncreat Metal Finish met de Boncreat Spaan in een dunne dekkende laag waarbij de lager gelegen delen gevuld worden en breng in deze laag het beeld aan dat u ongeveer wenst en laat het 3 uur drogen.
- Beoordeel of alles naar wens is en breng indien u meer Metaal effect wil een 2^e laag Metal Finish aan.
- Laat minimaal 3 uur drogen en breng eventueel een laag Boncreat Ecosealer of boncreat 2K PU coating aan,
- Herhaal eventueel na 12 uur
- De doeken die u heeft gebruikt voor het uitpoetsen van de ecosealer na gebruik aub onderdompelen in water in verband met de kans op zelfontbranding.

Ondergrondeisen: stabiel, blijvend droog, goed vlak, vuil- en vetvrij, geen structuur. Metal stuc is geen uitvullende laag

BONCREAT BETONLOOK VERF

- Breng de Beton Look verf dik aan met een kwast of vachtroller. Bewerk de nog natte verf door met de Boncreat Spaan over het oppervlak te spanen. Voor een stoer effect doet u dit onregelmatig met reliëf, voor een strakker effect maakt u het geheel iets vlakker.
- Indien het uw eerste keer is werkt het het handigste met 2 mensen, waarbij de ene persoon aanbrengt met de roller en de andere met de spaan.
- Laat het geheel in ieder geval 6 uur drogen en controleer dan of het oppervlak droog (voelt het droog aan?, zitten er geen donkere plekken in)
- Als het droog is schuurt u het oppervlak lichtjes op met korrel 400 of hoger, hierdoor ontstaat het Beton Look effect. Verwijder het stof en geniet van uw mooie Beton Look Wand.
- Voor extra effect kunt u de Boncreat spaan in een circa 45-60 graden hoekstand over het droge oppervlak spanen. Het geheel gaat hiervan glanzen en er ontstaat een donkere grijs-zwarte afzetting. Stop wanneer u tevreden bent.
- Indien u Boncreat Beton Look Verf meer water- en vuilafstotend wil maken kunt u deze voorzien van **Boncreat Sealox** Impregneer, dit is een onzichtbare laag.

LET OP KLEUREN VAN BETONLOOKVERF EN BETON CIRÉ ZIJN NIET HETZELFDE

Meer informatie, verwerkingshandleidingen en film vind u op onze website www.boncreations.nl